Galvanizacion en Caliente Fichas Técnicas

Diseño para Galvanización

Cuando se proyectan construcciones metálicas y artículos de calderería que vayan a galvanizarse en caliente, deben tenerse en cuenta ciertas reglas sencillas que tienen por finalidad:


- a) garantizar la seguridad del personal galvanizador.
- b) facilitar la galvanización.
- c) mejorar la calidad del recubrimiento galvanizado.
- d) disminuir los costes del proceso.

En esta hoja se ilustran algunas de las principales recomendaciones relativas al diseño y fabricación de piezas y construcciones que vayan a galvanizarse en caliente. Para cualquier aclaración o ampliación de información sobre estas recomendaciones, consulte con su galvanizador habitual o con la Asociación Técnica Española de Galvanización.

Tamaño y forma de las piezas

Mediante la galvanización en caliente se pueden proteger piezas de formas muy complicadas y tamaños muy diversos; desde tornillos y herrajes hasta cisternas, pilares y jácenas de grandes dimensiones. La única limitación existente es el tamaño de los crisoles de galvanización. En muchos casos en que las piezas superan alguna de las dimensiones del crisol y no es posible su inmersión en el mismo de una sola vez, frecuentemente pueden galvanizarse por doble inmersión o por inmersión parcial y rotación de la pieza sobre su eje. Las construcciones metálicas de gran tamaño se galvanizan por elementos, que luego se ensamblan con tornillos o por soldadura.


Ejemplos

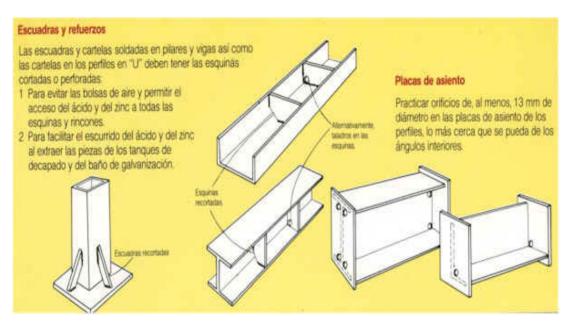

Cisternas y recipientes cerrados


Disponer como mínimo un orificio para llenado y vaciado, y otro orificio para respiración situado en el extremo diagonalmente opuesto. Los orificios deben tener un diámetro mínimo de 50 mm por cada 0,5 m³ de volumen.

Recortar los deflectores internos como se ilustra en el dibujo. Las bocas y casquillos no deben sobresalir por el interior

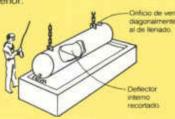

Si no desea galvanizar por el interior, colocar tubos de ventilación como se indica en el dibuio, para permitir la salida del aire al sumergir la cisterna en el baño de zinc.



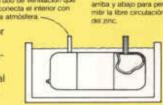

inficio de ventilación de 6 mm 2


por cada 100 cm2 de area sosapada

Superficies solapadas

Evitar las rendijas entre chapas y las superficies solapadas

Los bordes de los solapes inevitables cerrarios por soldadura, pues en caso contrario puede penetrar ácido entre las superficies de contacto, que posteriormente pueden deteriorar el recubrimiento




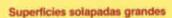

Si no se pueden evitar las superficies solapadas, practicar en uno de los elementos que forman el solape un orificio de 6 mm de diâmetro por cada 100 cm2 de área solapada y cerrar con un cordón de soldadura el perimetro de la superficie de contacto. El orificio previene de posibles salpicaduras de zinc durante la galvanización y evita posibles deterioros de la pieza.





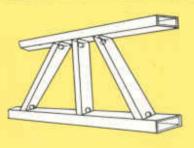

Ensamble de tubos por soldadura

Los ensambles entre tubos deben hacerse en forma de ingletes abiertos, como se ilustra en "A", o por lo menos, con orificios de interconexión de diámetro no inferior a 20 mm, como se muestra en "B" Por otra parte, es necesario practicar orificios externos de

ventilación, como se indica en "C", con un diámetro correspondiente al 25% del diámetro interior del tubo, pero nunca menor de 10 mm




plomo después de la galvanización.

Construcciones con perfiles tubulares

Disponer orificios de ventilación en los lados de los extremos de cada tramo tubular o, por lo menos, uno por cada lado en posiciones diagonalmente opuestas. El tamaño de los orificios dependerà del tipo de perfil y de la forma de la construcción, por lo que conviene consultar con el galvanizardor. Como regla aproximada puede establecerse la sección de los orificios en un 25% de la sección interna de los perfiles.



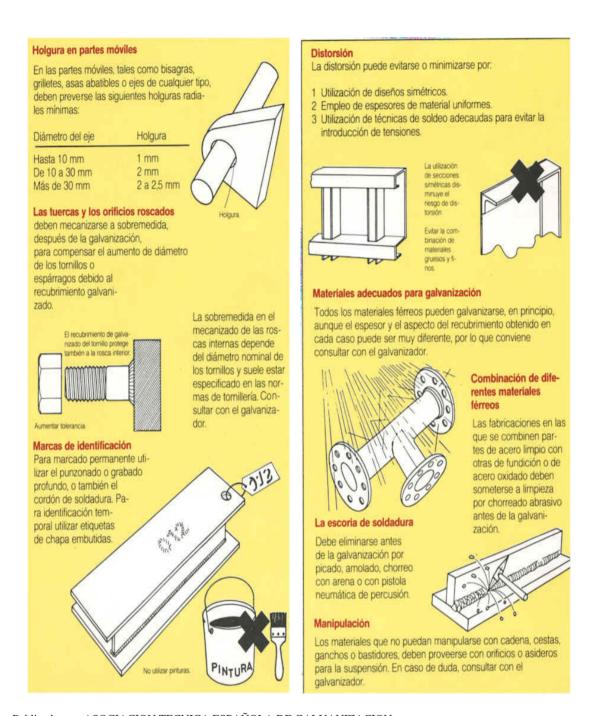

Publicado por: ASOCIACION TECNICA ESPAÑOLA DE GALVANIZACION

 $P^{o}\,de\;La\;Castellana,\;143\;\;1^{o}A\;28046\;Madrid\;Tel.:\;91\;571\;47\;65\;Fax:\;91\;571\;45\;62$